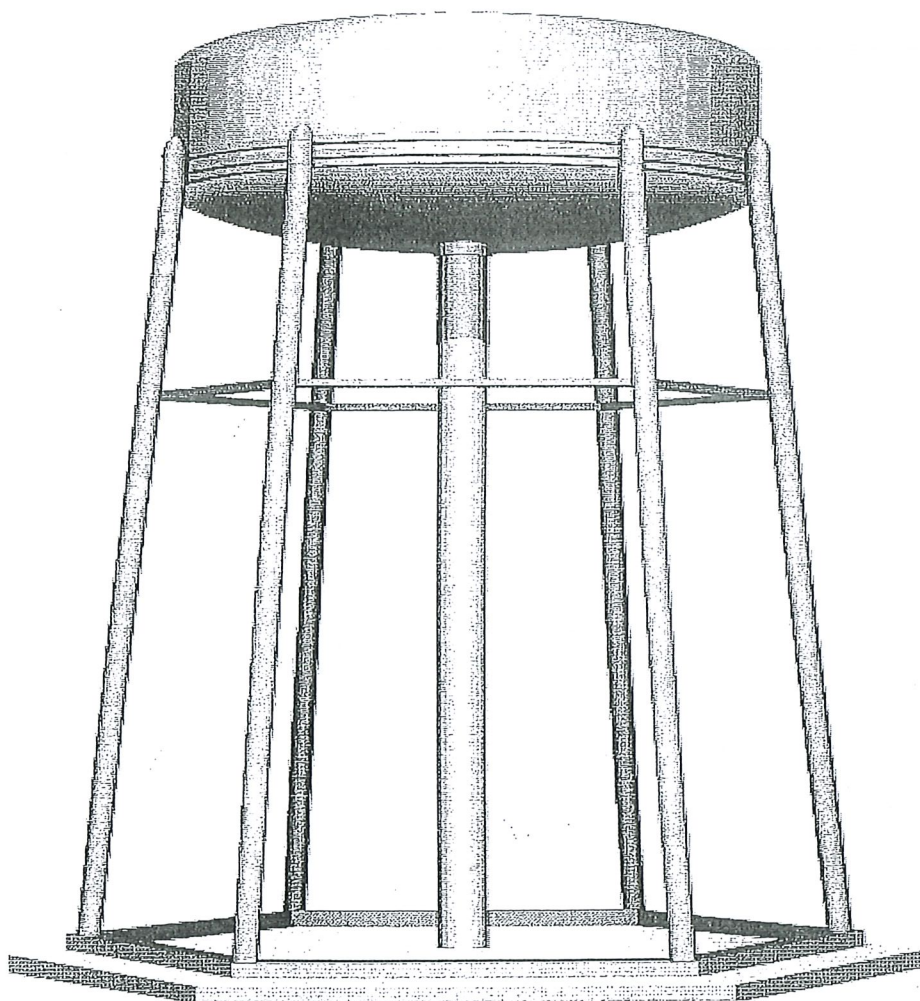


臺北自來水事業處

推薦優良水池水塔清洗廠商服務報告書

北水薦字第 0023 號



東昇清潔工程有限公司

聯絡電話: 02-2792-9939

手機: 0910-215-628



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

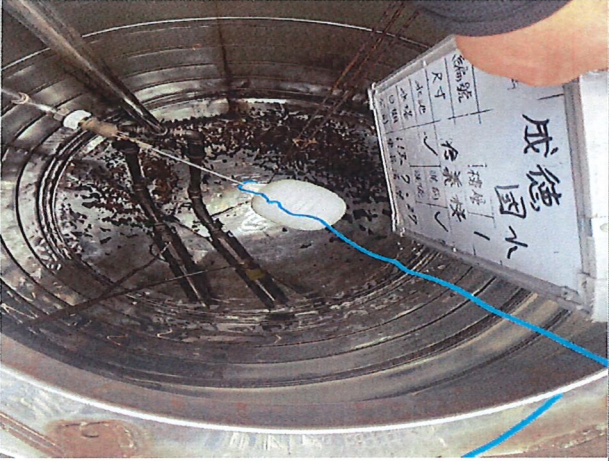
檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號					連絡人		王00	
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail			電話	(02)2785XXXXXXX		
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：信義樓1F 編號：A (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☒ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__W__H__ (m) 10噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與汗水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☒ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：信義樓RF-1 編號：1 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__W__H__ (m) 14.39噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☒ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	2024/07/27	10:15	0.40	7.4	74	0.21	-	
	水塔	2024/07/27	09:12	0.39	7.3	73	0.20	-	
清洗後	水池	2024/07/27	10:37	0.25	7.2	65	0.36	-	
	水塔	2024/07/27	09:43	0.24	7.1	63	0.35	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第1頁；共12頁)。

水質檢驗
技術士
邱創井

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(信義樓1F)水池A清洗前	(信義樓1F)水池A清洗後
	
(信義樓RF-1)水塔1清洗前	(信義樓RF-1)水塔1清洗後
	

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王OO		
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX			
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：仁愛樓1F 編號：B (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☒ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L Q W Q H Q (m) 10 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與汗水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☒ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☒ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：信義樓RF-2 編號：2 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L Q W Q H Q (m) 10 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☒ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☒ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	2024/07/27	10:15	0.41	7.5	76	0.22	-	
	水塔	2024/07/27	09:45	0.40	7.4	74	0.21	-	
清洗後	水池	2024/07/27	10:38	0.26	7.3	65	0.37	-	
	水塔	2024/07/27	10:07	0.25	7.2	64	0.36	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第2頁；共12頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

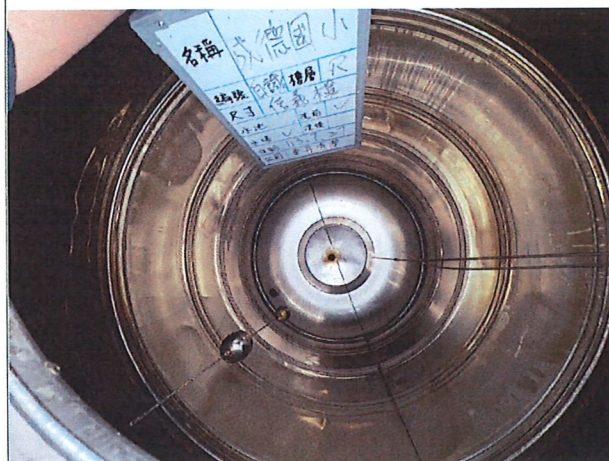
(仁愛樓1F)水池B清洗前



(仁愛樓1F)水池B清洗後



(信義樓RF-2)水塔2清洗前



(信義樓RF-2)水塔2清洗後



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

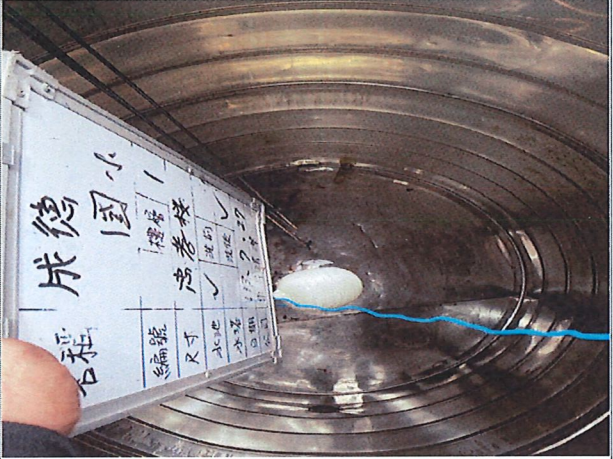
檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王00			
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX				
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；										
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：忠孝樓1F 編號：C (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☒ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____								
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP								
	容量	容量：L Q W Q H Q (m) 10 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與污水池或化糞池相鄰								
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☒ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____								
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：仁愛樓RF-1 編號：3 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)								
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP								
	容量	容量：L 2.2 W 5 H 0.7 (m) 7.69 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____								
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____								
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮		
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L		
清洗前	水池	2024/07/27	12:29	0.42	7.5	76	0.22	-		☒ 水質合格
	水塔	2024/07/27	09:12	0.39	7.3	73	0.20	-		☐ 水質不合格
清洗後	水池	2024/07/27	13:03	0.27	7.3	65	0.37	-		
	水塔	2024/07/27	09:36	0.24	7.1	63	0.35	-		
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。									
建議改善事項					用戶簽章			教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：		

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第3頁；共12頁)。

水質檢驗
技術士
邱創井

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(忠孝樓1F)水池C清洗前	(忠孝樓1F)水池C清洗後
	
(仁愛樓RF-1)水塔3清洗前	(仁愛樓RF-1)水塔3清洗後
	

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

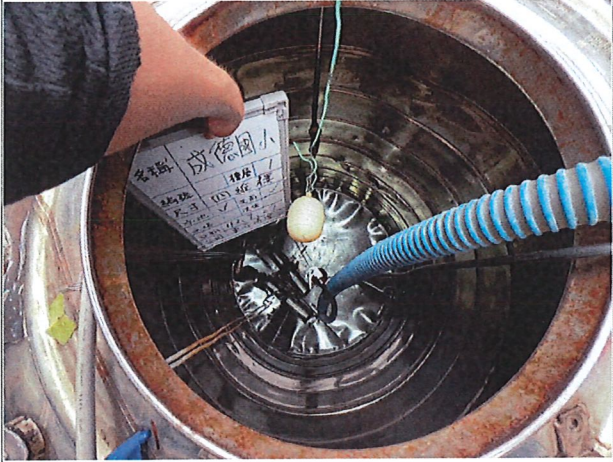
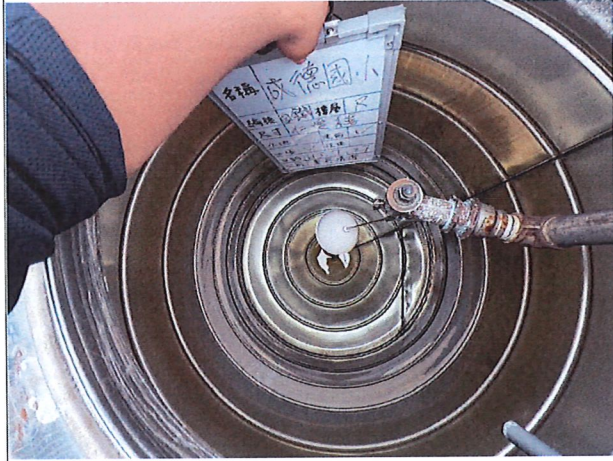
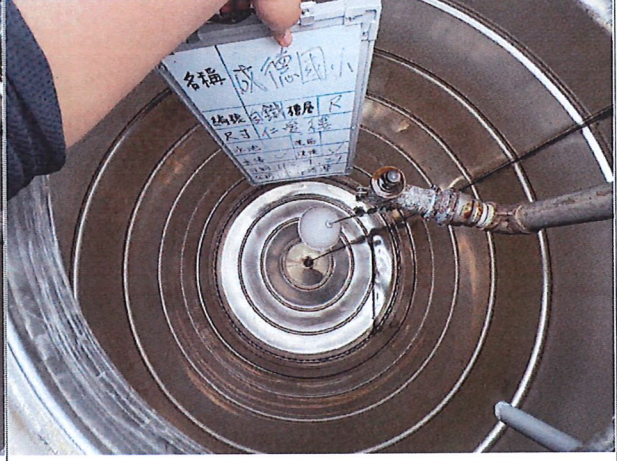
廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王OO			
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX				
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；										
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：四維樓1F 編號：D (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☒ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____								
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP								
	容量	容量：L Q W Q H Q (m) 10 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與汗水池或化糞池相鄰								
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☒ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____								
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：仁愛樓RF-2 編號：4 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)								
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP								
	容量	容量：L Q W Q H Q (m) 5 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____								
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____								
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮		
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L		
清洗前	水池	2024/07/27	13:32	0.41	7.6	76	0.22	-		☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
	水塔	2024/07/27	09:42	0.40	7.4	74	0.21	-		
清洗後	水池	2024/07/27	14:08	0.26	7.4	65	0.36	-		
	水塔	2024/07/27	10:07	0.25	7.2	64	0.36	-		
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。									
建議改善事項					用戶簽章			教育訓練合格人員	(112)北市水教證字第0134號	
									證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第4頁；共12頁)。

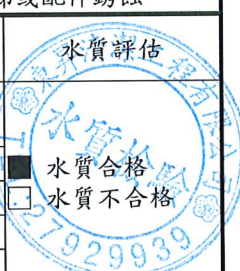
水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(四維樓1F)水池D清洗前	(四維樓1F)水池D清洗後
	
(仁愛樓RF-2)水塔4清洗前	(仁愛樓RF-2)水塔4清洗後
	

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

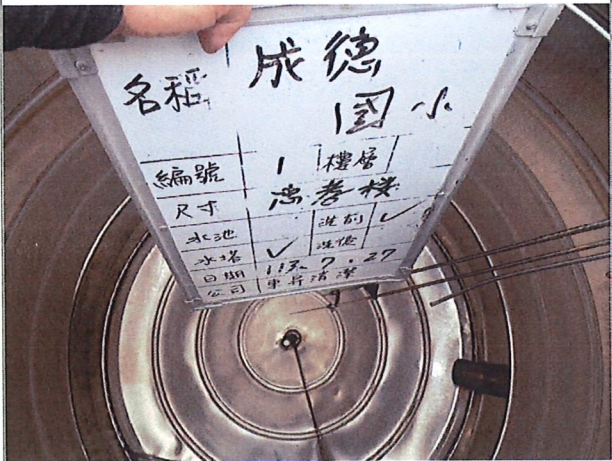
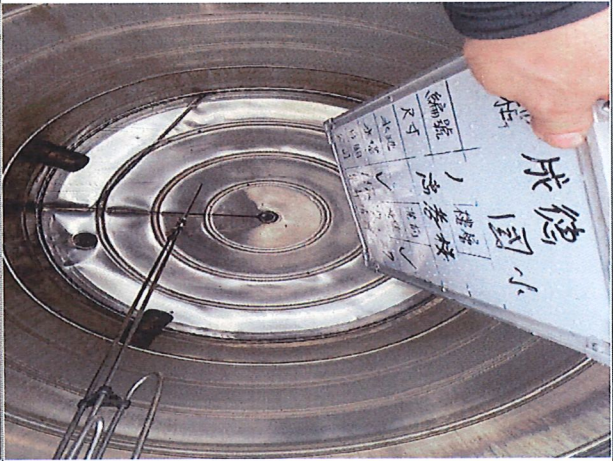
檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王00		
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX			
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) __噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：忠孝樓RF-1 編號：5 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) 5噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☒ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	2024/07/27	10:45	0.41	7.4	75	0.21	-	
清洗後	水池								
	水塔	2024/07/27	11:03	0.26	7.2	64	0.36	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氯氣符合水質標準；「+」表示氯氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			東昇清潔工程 有限公司 北水藥字第 0023號	教育訓練 合格人員 證字第0134號 證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第5頁；共12頁)。

技術士
印章

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(忠孝樓RF-1)水塔5清洗前	(忠孝樓RF-1)水塔5清洗後
 A photograph showing the interior of a water tower before cleaning. A hand holds a white identification tag in the foreground. The tag contains the following information: 名稱 (Name): 成德國小 (Chengde Elementary School); 編號 (Number): 1; 樓層 (Floor): 樓管 (Staircase); 尺寸 (Size): 忠孝樓 (Zhongxiao Building); 水池 (Water Pool): 清洗 (Cleaning) with a checkmark; 水塔 (Water Tower): 清洗 (Cleaning) with a checkmark; 日期 (Date): 11月27日 (November 27th); 公司 (Company): 中興清潔 (Zhongxing Cleaning). The background shows the metallic, circular interior of the water tower with some debris.	 A photograph showing the interior of the same water tower after cleaning. The same identification tag is held in the foreground. The background shows the same metallic interior, but it is now significantly cleaner and more reflective, with the circular patterns of the tower's structure clearly visible.

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年07月27日

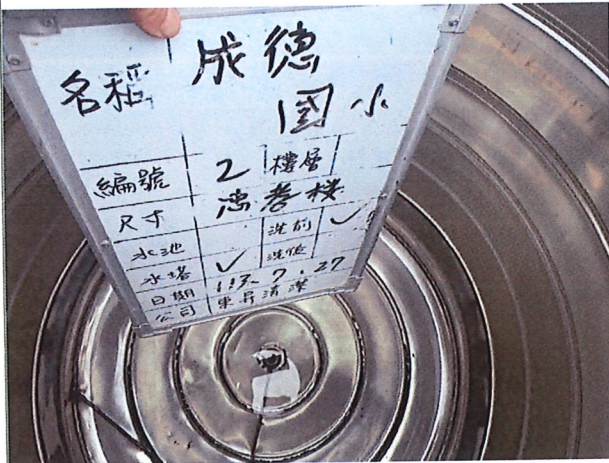
基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王OO	
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX		
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z)						
		☐ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____						
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP						
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) __ 噸						
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與汗水池或化糞池相鄰						
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____						
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽						
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管						
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管						
內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：忠孝樓RF-2 編號：6 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)						
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP						
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) 5 噸						
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____						
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____						
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽						
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管						
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管						
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕						
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L
清洗前	水池							
	水塔	2024/07/27	11:07	0.40	7.3	74	0.20	-
清洗後	水池							
	水塔	2024/07/27	11:30	0.25	7.0	62	0.35	-
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。							
建議改善事項					用戶簽章	東昇清潔工程有限公司 廠商簽章 北水屬字第0023號		教育訓練合格人員 證號：(112)北市水教證字第0134號

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第6頁；共12頁)。



技術士
創井

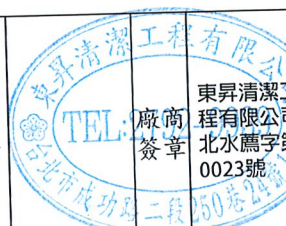
水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(忠孝樓RF-2)水塔6清洗前	(忠孝樓RF-2)水塔6清洗後
 The photo shows the interior of a large, circular metal water tower. A hand holds a white identification tag in the foreground. The tag has handwritten text: '名稱 成德國小' (Name: Chengde Elementary School), '編號 2' (Number: 2), '樓層 忠孝樓' (Floor: Zhongxiao Building), '水池' (Water Tank) with a checkmark, '水塔' (Water Tower) with a checkmark, '日期 7.27' (Date: 7.27), and '公司 東昇清潔' (Company: Dongsheng Cleaning). There are also checkboxes for '洗前' (Before cleaning) and '洗後' (After cleaning), both of which are checked.	 The photo shows the same interior of water tower 6 after cleaning. The metal surface is significantly brighter and cleaner than in the 'before' photo. The same identification tag is held in the foreground, showing the same handwritten information.

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

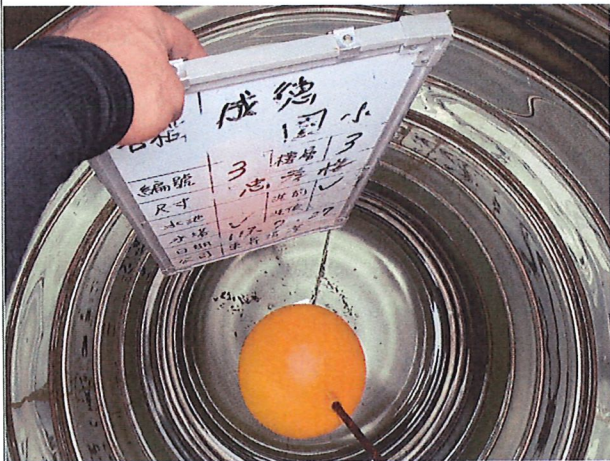
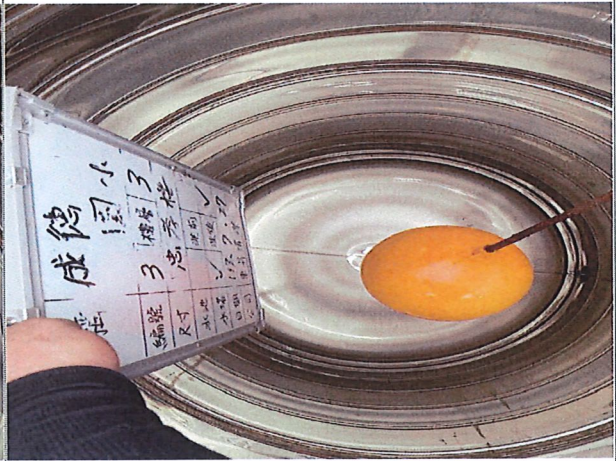
廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王00		
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX			
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：____ 編號：____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下____層 ☐ 其他____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L____ W____ H____ (m)____ 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：忠孝樓RF-3 編號：7 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L____ W____ H____ (m)____ 10 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估  ☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 929939
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	2024/07/27	11:32	0.41	7.4	75	0.21	-	
清洗後	水池								
	水塔	2024/07/27	11:55	0.25	7.0	62	0.33	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			東昇清潔工程有限公司 北水字第0023號	教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第7頁；共12頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(忠孝樓RF-3)水塔7清洗前	(忠孝樓RF-3)水塔7清洗後
	

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

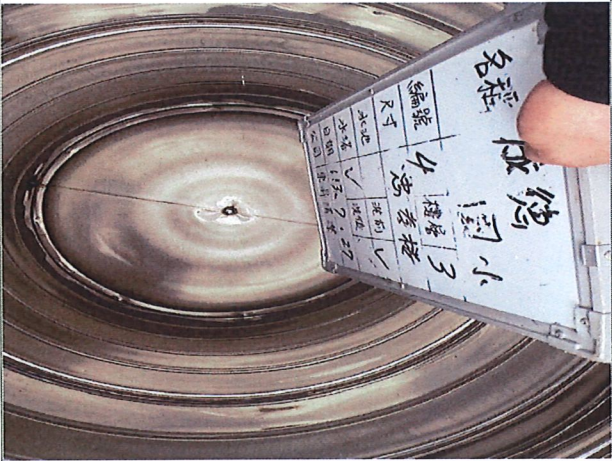
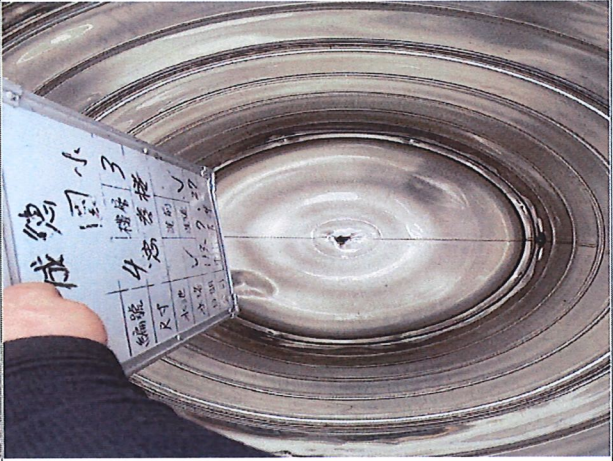
廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王00		
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX			
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) __ 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：忠孝樓RF-4 編號：8 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) 10 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估 ☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	2024/07/27	11:58	0.40	7.2	73	0.20	-	
清洗後	水池								
	水塔	2024/07/27	12:17	0.23	6.9	62	0.37	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章	 東昇清潔工程有限公司 北水薦字第0023號		教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第8頁；共12頁)。

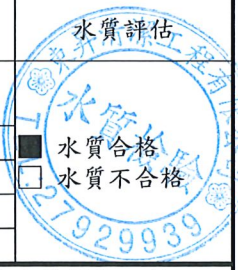
水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(忠孝樓RF-4)水塔8清洗前	(忠孝樓RF-4)水塔8清洗後
 A photograph showing the interior of a water tower before cleaning. The surface is dark and heavily stained with brownish residue. A hand holds a metal scale against the wall. The scale has handwritten text: '忠孝樓RF-4', '水塔8', and '清洗前'. It also includes a table with columns for '編號' (Number), '尺寸' (Size), '水質' (Water Quality), '水色' (Water Color), '水味' (Water Taste), '水溫' (Water Temperature), '水壓' (Water Pressure), and '水速' (Water Speed). The table contains several checkmarks and handwritten numbers.	 A photograph showing the interior of the same water tower after cleaning. The surface is now much lighter and smoother, with the brownish residue removed. The same metal scale is held against the wall, showing the same handwritten text and table as in the 'before' photo. The table now has more checkmarks and handwritten numbers, indicating a more thorough inspection or completion of the cleaning process.

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

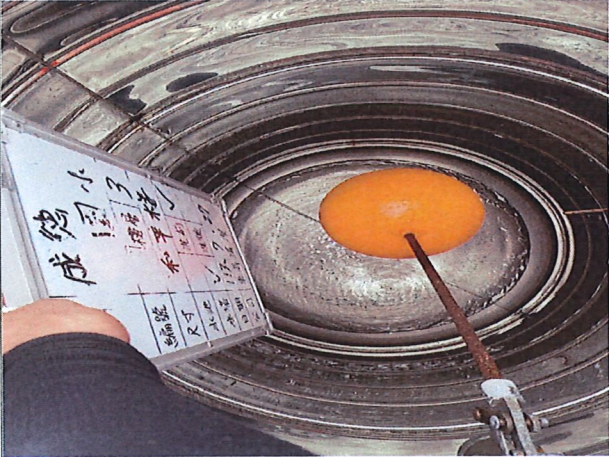
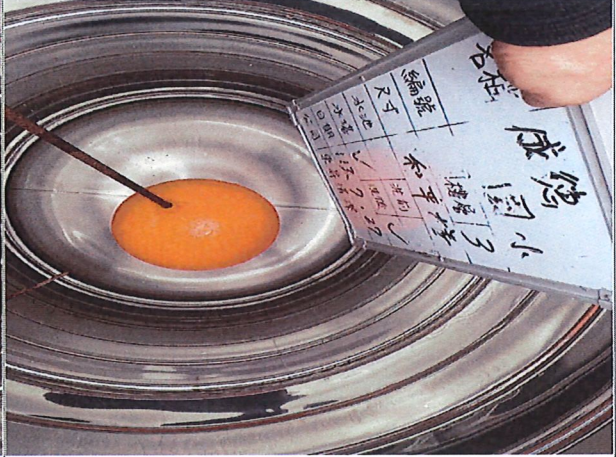
廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王OO		
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX			
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__W__H__(m)__噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與汗水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：和平樓RF 編號：9 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__Q__W__Q__H__Q__(m)__10噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	2024/07/27	10:52	0.40	7.0	72	0.20	-	
清洗後	水池								
	水塔	2024/07/27	11:32	0.25	7.1	62	0.34	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第9頁；共12頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(和平樓RF)水塔9清洗前	(和平樓RF)水塔9清洗後
 A photograph showing the interior of a large, circular metal water tower. A person's hand is visible on the left, holding a clipboard with a checklist. The clipboard has the text "總公司" (Headquarters) and "和平樓" (He Ping Lou) written on it. The water inside the tower is a bright orange color. A metal rod is visible in the center of the water.	 A photograph showing the interior of the same water tower after cleaning. The water is still orange, but the metal walls appear much cleaner and more reflective. The same clipboard and metal rod are visible in the same positions as in the "before" photo.

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王OO		
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX			
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A, B, C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__W__H__(m) __噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與汙水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：四維樓RF-1 編號：10 (編號以阿拉伯數字表示如：1, 2, 3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__W__H__(m) 10噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☒ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	2024/07/27	11:45	0.40	7.5	75	0.21	-	
清洗後	水池								
	水塔	2024/07/27	12:13	0.25	7.3	64	0.35	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第10頁；共12頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前

()水池清洗後

(四維樓RF-1)水塔10清洗前

(四維樓RF-1)水塔10清洗後



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

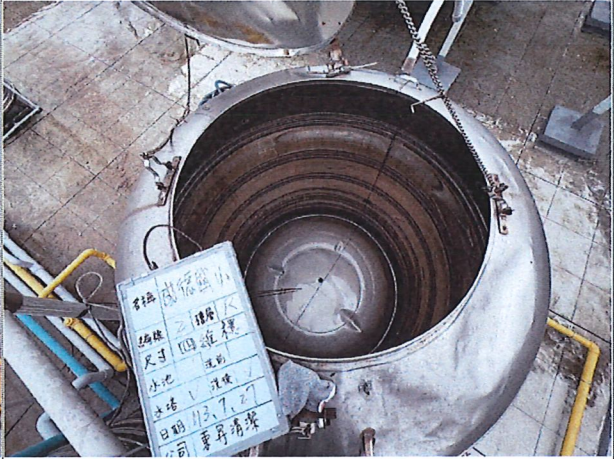
廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人	王00			
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX			
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：____ 編號：____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) __ 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：四維樓RF-2 編號：11 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) 10 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☒ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估 
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
	水塔	2024/07/27	12:15	0.39	7.2	72	0.23	-	
清洗後	水池								
	水塔	2024/07/27	12:43	0.21	6.9	62	0.33	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章	東昇清潔工程有限公司 廠商簽章 北水薦字第0023號		教育訓練合格人員	(112)北市水教證字第0134號 證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第11頁；共12頁)。

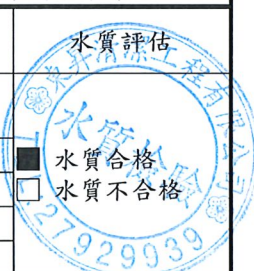
水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(四維樓RF-2)水塔11清洗前	(四維樓RF-2)水塔11清洗後
 A photograph showing the interior of a large, cylindrical metal water tower before cleaning. The interior surface is dark and appears to have some residue or rust. A small, light-colored tag with handwritten text is placed in the lower-left corner of the frame. The tag contains the following information: 名稱: 四維國小 (Name: Sihwei Elementary School), 編號: 2 (Number: 2), 尺寸: 四維樓 (Size: Sihwei Building), 水池: 洗前 (Water Tank: Before Cleaning), 水塔: 11 (Water Tower: 11), 日期: 113.7.27 (Date: 113.7.27), 公司: 東昇清潔 (Company: Dongsheng Cleaning).	 A photograph showing the interior of the same large, cylindrical metal water tower after cleaning. The interior surface is now much brighter and cleaner, with the dark residue removed. The same small, light-colored tag with handwritten text is placed in the lower-left corner of the frame. The tag contains the following information: 名稱: 四維國小 (Name: Sihwei Elementary School), 編號: 2 (Number: 2), 尺寸: 四維樓 (Size: Sihwei Building), 水池: 洗後 (Water Tank: After Cleaning), 水塔: 11 (Water Tower: 11), 日期: 113.7.27 (Date: 113.7.27), 公司: 東昇清潔 (Company: Dongsheng Cleaning).

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年07月27日

基本資料	臺北市南港區東新街65號				連絡人		王OO		
	場所名稱	成德國民小學-仁愛樓、信義樓、忠孝樓、和平樓	e-mail		電話	(02)2785XXXXXXX			
水池4座，總計40噸；水塔12座，總計100.08噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) __ 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：四維樓RF-3 編號：12 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L__ W__ H__ (m) 3 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☒ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	2024/07/27	12:50	0.40	7.5	75	0.21	-	
清洗後	水池								
	水塔	2024/07/27	13:13	0.25	7.3	64	0.35	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			東昇清潔工程有限公司 北水薦字第0023號 教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第12頁；共12頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(四維樓RF-3)水塔12清洗前	(四維樓RF-3)水塔12清洗後
